


deli 得力

使用说明书

财务装订机 No.3885

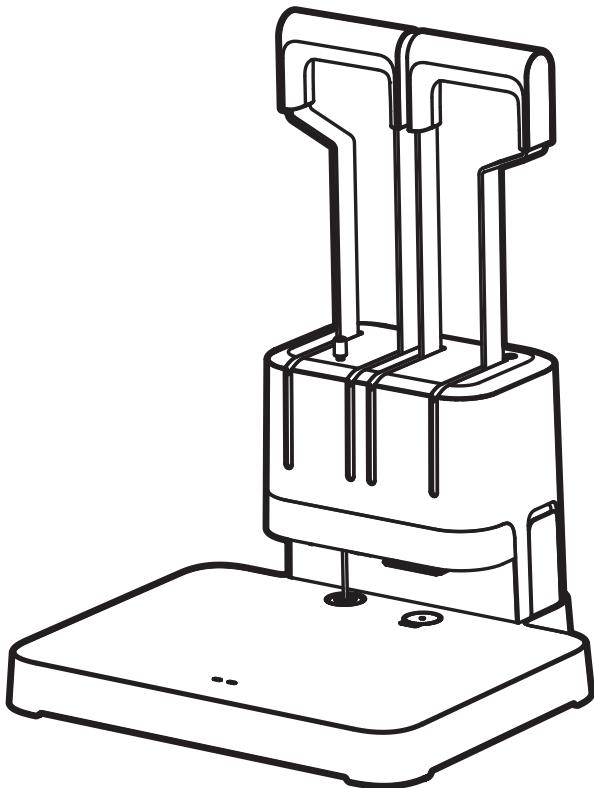

1 装箱清单

拆开包装箱后, 请检查产品外观是否完好无损, 清点所有配件。如有缺损, 请与经销商联系!

财务装订机 × 1

说明书 × 1

3mm内六角扳手 × 1

通针 × 1


刀垫 × 5

25cm铆管 × 10

特别说明:

随机GB140空心钻刀(已装机)、3847尼龙铆管及GB120刀垫属于易损耗材, 不在保修之列; 为确保机器性能和装订效果, 敬请选用原装正品!

2 部件名称

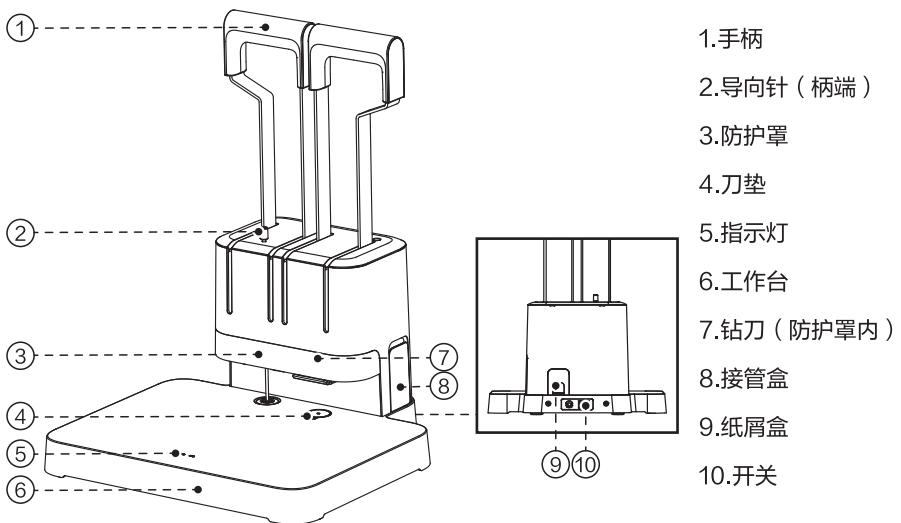


3 技术参数规格


电 压: 220V~/50Hz
额定功率: 126W
预热时间: 约3分钟
打孔直径: \varnothing 5.2mm
装订材料: 纸张制品
装订耗材: 3847装订铆管、GB140空心钻刀、GB120刀垫
装订厚度: $\leq 40\text{mm}$

4 操作指南


1. 插上电源，打开开关，插入铆管，拔起导向针，打开接管盒。（如图1）
2. 放入文件，文件与挡板对齐，下压把手进行打孔。（如图2）
3. 从接管盒中取出铆管并插入孔中，将导向针通过铆管插到底。（如图3）
4. 指示灯变绿后，下压把手压铆，3~5秒后松开。（如图4）
5. 拔起导向针，取出文件完成装订。（如图5）

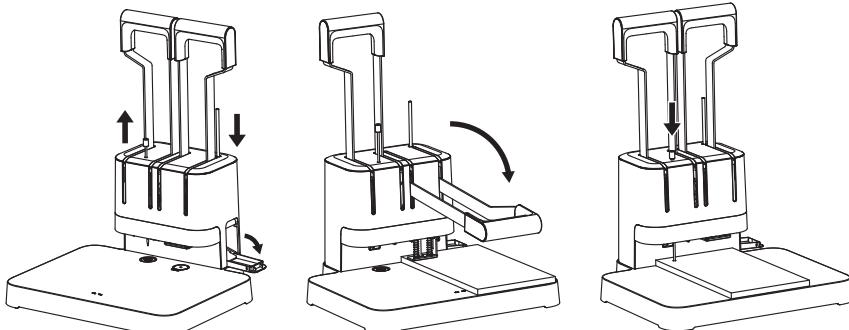


(图1)

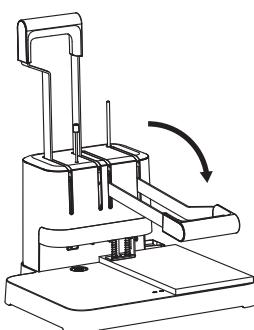


(图2)

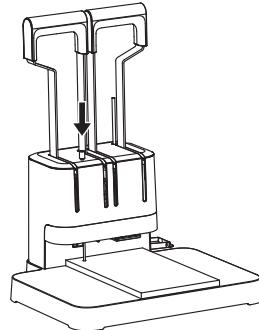

(图3)

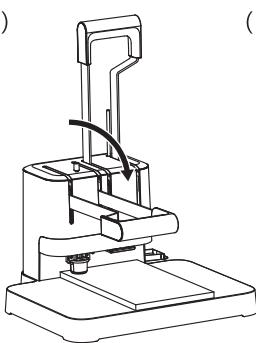

(图4)

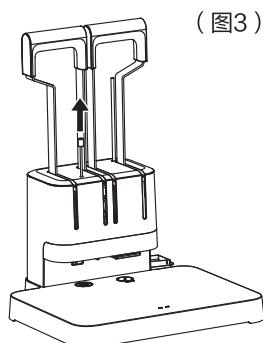

(图5)

5 配件更换说明（请勿带电操作）

1. 更换刀垫

- (1) 用尖头硬物从开槽处取出旧刀垫；
- (2) 将新刀垫放回原位，向下轻轻按下。

（温馨提示：扫描机器上的操作视频二维码，观看视频演示）


2. 更换钻刀

- (1) 拆卸防护罩；
- (2) 压下手柄，用内六角扳手拧开螺丝，卸下钻刀；
- (3) 将新的钻刀放在配送的通针上；
- (4) 连同通针一起将钻刀放入装刀孔处，压下手柄，拧紧螺丝；
- (5) 安装防护罩。


（温馨提示：扫描机器上的操作视频二维码，观看视频演示）

6 注意事项

1. 当遇到突然打孔变得费力，立即停止操作（这是纸屑出不去造成的堵刀），将通针放在钻刀下（如图1），缓慢按下手柄（如图2），直至刀内纸屑被排。
2. 40mm打孔预计20次，清理纸屑盒内纸屑，防止纸屑溢出纸屑盒。
3. 每打孔50次，旋转刀垫大约60度。
4. 长时间不用的机器请先清空刀内纸屑。

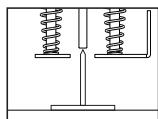

（图1）

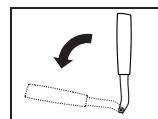

（图2）

警告

-  热零部件！触摸该零部件时会烫伤手指，关闭电源后等待半小时才能触摸零部件。
-  运动零部件，身体部位远离运动零部件。
-  有尖锐边缘，不要接触。
-  供电必须使用三芯插座，且有良好接地！

7 故障检查与排除

故 障	原 因	排 故 方法
打孔后，在取管口无截取下的装订铆管	铆管未插入导管底部	将铆管插入导管底部
	铆管过于弯曲	更换直的铆管
打孔后，截取的装订管与被装订物厚度不匹配（或长或短）	铆管即将用完，从取管口取出的是剩余料头	更换新铆管
打孔不顺畅或打孔不透 截管不断	检查钻刀是否有堵刀情况	清除钻刀纸屑
	检查刀垫是否已损坏	更换刀垫
	打孔钻刀是否已钝或损坏	更换打孔钻刀
	使用了与机器打孔厚度不匹配的钻刀	建议使用得力GB140钻刀
装订铆管翻帽表面不光滑	热铆温度过高	由专业维修人员进行调整温度
	使用了与机器设定温度不匹配的装订铆管	建议使用得力3847装订铆管
底面铆管未铆好	导向针未插入下热铆头中心	将导向针插入下热铆头中心
	底面有纸隔住，使铆管未跟烫头充分接触	移除阻隔的纸张

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子线路板	×	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
五金零件	○	○	○	○	○	○
电镀零件	○	○	○	○	○	○
塑胶零件	○	○	○	○	○	○
包装零件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

由于目前国标、国内行业配套技术水平达不到等因素，装订机产品的少数部件中还存在限用物质。产品在环保使用期限内，消费者使用过程中不会出现限用物质影响消费者健康的问题，可以放心使用。



产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - 超过保修有效期限的；
 - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

购货日期：_____年____月____日

全国服务热线：400-185-0555

商品信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称			联系人	
	地址			联系电话	
销售信息	销售商名称			联系人	
	地址			联系电话	
	销售日期			发票号码	
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称			联系人	
	地址			联系电话	
销售信息	销售商名称			联系人	
	地址			联系电话	
	销售日期			发票号码	
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

执行标准：Q/NDL 78

合格证

检验员: _____

生产日期: _____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA



保留备用
版本: 4.0
日期: 2024年1月